



## Bro över GC-väg på Sockenvägen 70m Syd Trädgårdsvägen

Anl/Knr: 182-33-1 (1) Ägare: Nacka kommun Förvaltare: Nacka kommun Status: Byggd  
IdNr2: S-608 Vägnr: Bandel: Km tal:

### Inspektion - Tillstånd

#### Aktuellt tillstånd

Nr	Konstruktionselement	Skadat material	Skadetyyp	Skadeorsak	Metod	Värde	Tk	Senaste förändring
1	Frontmur	Armeringsstål	Korrosion	Miljöpåverkan	<u>7a</u>	5,0 %	2	2015-05-27
3	Vingmur	Armeringsstål	Korrosion	Miljöpåverkan			2	2015-05-27
5 	Stödmur	Armerad betong	Gjutsår	Byggfel			1	2015-05-27
2	Platta	Armeringsstål	Korrosion	Miljöpåverkan	<u>7a</u>	5,0 %	2	2015-05-27
4 	Tätskikt	Gjutasfalt	Defekt	Miljöpåverkan	<u>33h</u>	1,0 -	3	2015-05-27

## Bro över GC-väg på Sockenvägen 70m Syd Trädgårdsvägen

Anl/Knr: 182-33-1 (1) Ägare: Nacka kommun Förvaltare: Nacka kommun Status: Byggd  
 IdNr2: S-608 Vagnr: Bandel: Km tal:

### Inspektion - Skador inkl fiktiv åtgärd

#### Aktuella skador inkl åtgärd

Nr	Konstruktionselement	Skadat material	Skadetyper	Skadeorsak	Mätning/Tillstånd			Fiktiv åtgärd		Mängd	Enhet	Kostnad kkr	Läge	Anmärkning
					Metod	Värde	Enhet	Tk	Aktivitet					
1	Frontmur	Armeringsstål	Korrosion	Miljöpåverkan	<u>7a</u>	5,0	%	2	Betongreparation >30-70 mm	4,0	m2	36,4	Båda frontmurarna	Ett flertal spjälkningar och vittringar. Troligtvis klorider i betongen (utfällningar)
3	Vingmur	Armeringsstål	Korrosion	Miljöpåverkan				2	Betongreparation >30-70 mm	1,0	m2	9,1	Samtliga vingmurar	Ett flertal spjälkningar, gjutsår samt vittringar
5	Stödmur	Armerad betong	Gjutsår	Byggfel				1	Betongreparation >30-70 mm	3,0	m2	27,3	Stödmur nordöst om bron	Partiella gjutsår
2	Platta	Armeringsstål	Korrosion	Miljöpåverkan	<u>7a</u>	5,0	%	2	Betongreparation >30-70 mm	2,0	m2	7,8	Plattans underyta (spjälkningar) och ovanyta vid mynningarna (vittringar)	Ett flertal spjälkningar samt vittringar. Notera kalkutfällningarna vid mynningarna
4	Tätskikt	Gjutasfalt	Defekt	Miljöpåverkan	<u>33h</u>	1,0	-	3	Utbyte	61,0	m2	195,2	Hela bron	Partiella kalkutfällningar, framförallt vid mynningarna

# Bro över GC-väg på Sockenvägen 70m Syd Trädgårdsvägen

Anl/Knr: 182-33-1 (1) Ägare: Nacka kommun Förvaltare: Nacka kommun Status: Byggd  
IdNr2: S-608 Vägnr: Bandel: Km tal:

## Inspektion - Aktuella skadebilder



1 - Frontmur - Armeringsstål - Korrosion  
2010-04-27



1 - Frontmur - Armeringsstål - Korrosion  
2010-04-27



1 - Frontmur - Armeringsstål - Korrosion  
2010-04-27



2 - Platta - Armeringsstål - Korrosion  
2010-04-27



2 - Platta - Armeringsstål - Korrosion  
2010-04-27

Ett flertal spjälkningar och vittringar

Ett flertal spjälkningar och vittringar

Ett flertal spjälkningar och vittringar

Ett flertal spjälkningar samt vittringar

Ett flertal spjälkningar samt vittringar



2 - Platta - Armeringsstål - Korrosion  
2010-04-27



2 - Platta - Armeringsstål - Korrosion  
2010-04-27



2 - Platta - Armeringsstål - Korrosion  
2010-04-27



3 - Vingmur - Armeringsstål - Korrosion  
2010-04-27



3 - Vingmur - Armeringsstål - Korrosion  
2010-04-27

Ett flertal spjälkningar samt vittringar

Ett flertal spjälkningar samt vittringar

Ett flertal spjälkningar samt vittringar

Ett flertal spjälkningar samt vittringar

Ett flertal spjälkningar samt vittringar



4 - Tätskikt - Gjutafalt - Defekt  
2015-05-27



4 - Tätskikt - Gjutafalt - Defekt  
2015-05-27



5 - Stödmur - Armerad betong - Gjutsår  
2015-05-27



1 - Frontmur - Armeringsstål - Korrosion 2010-04-27 Ett flertal spjälkningar och vittringar



1 - Frontmur - Armeringsstål - Korrosion 2010-04-27 Ett flertal spjälkningar och vittringar



1 - Frontmur - Armeringsstål - Korrosion 2010-04-27 Ett flertal spjälkningar och vittringar



2 - Platta - Armeringsstål - Korrosion 2010-04-27 Ett flertal spjälkningar samt vittringar



2 - Platta - Armeringsstål - Korrosion 2010-04-27 Ett flertal spjälkningar samt vittringar





2 - Platta - Armeringsstål - Korrosion 2010-04-27 Ett flertal spjälkningar samt vittringar



2 - Platta - Armeringsstål - Korrosion 2010-04-27 Ett flertal spjälkningar samt vittringar



2 - Platta - Armeringsstål - Korrosion 2010-04-27 Ett flertal spjälkningar samt vittringar



3 - Vingmur - Armeringsstål - Korrosion 2010-04-27 Ett flertal spjälkningar samt vittringar



3 - Vingmur - Armeringsstål - Korrosion 2010-04-27 Ett flertal spjälkningar samt vittringar



4 - Tätskikt - Gjutafalt - Defekt 2015-05-27



4 - Tätskikt - Gjutasfalt - Defekt 2015-05-27



5 - Stödmur - Armerad betong - Gjutsår 2015-05-27